

ISTRUZIONE DI PROGRAMMAZIONE RADIO KUBE QUASAR

INSTRUCTIONS FOR PROGRAMMING RADIO KUBE QUASAR

CODICE FAMIGLIA 101050
FAMILY CODE


Kube

1. Il sistema è fornito già programmato pertanto l'operazione seguente si rende necessaria unicamente qualora si rende necessario sostituire il trasmettitore.

The system is supplied already programmed from factory, consider this instruction for transmitter replacement only.




2. Scollegare l'alimentazione togliendo l'interruttore staccabatteria.

Cut-off the power and remove the battery isolator.

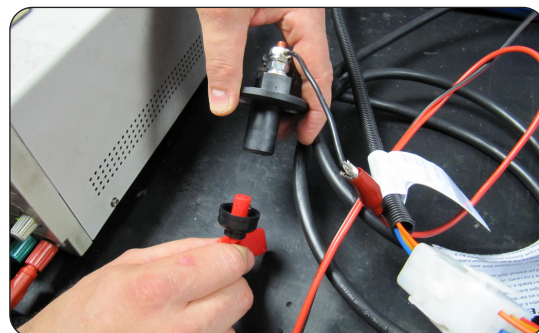

3. Individuare l'unità ricevente all'interno della centralina Kube ed aprire il coperchio svitando le 6 viti. (Potrebbe essere necessario togliere la bobina dall'elettrovalvola per poter svitare una delle viti del coperchio).

Search for the receiver unit inside the KUBE power unit and open the cover unscrewing the 6 screws. (it might be needed to remove the coil of the solenoid valve to allow removing one screw of the cover).

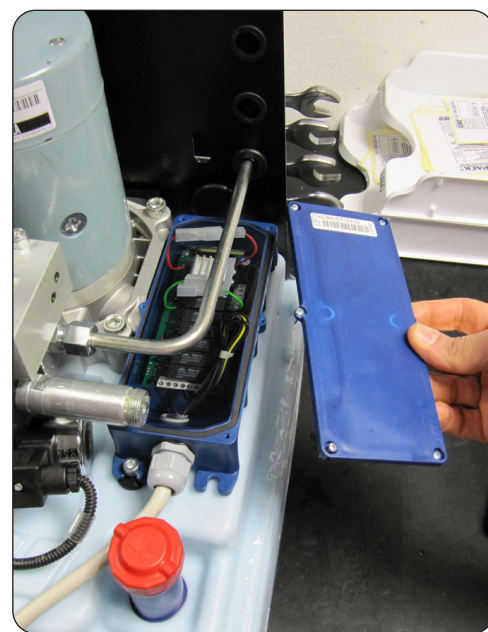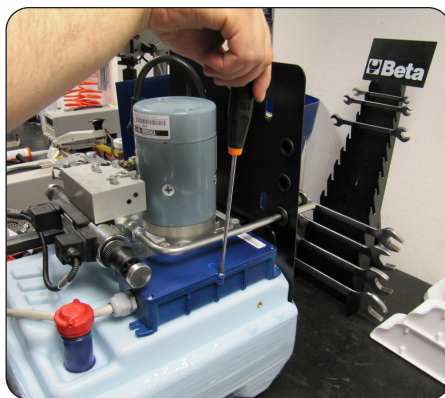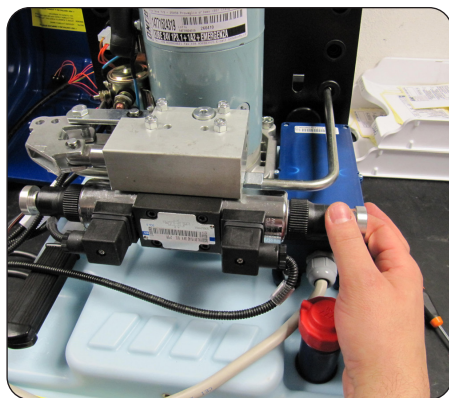

Data: Martedì 27 gennaio 2014

Codice foglio: 99700300685 Rev: AA

pag.1

OMFB

ELECTRONIC AND SENSORS




O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2011.05 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611
Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: info@omfb.it

4. Sul ricevitore individuare i due fast con filo verde predisposti per la programmazione. Eliminare la fascetta e collegarli fra loro.
On the receiver unit find out the two terminal with green wires predisposed for programming. Discard the clamp and connect them together.

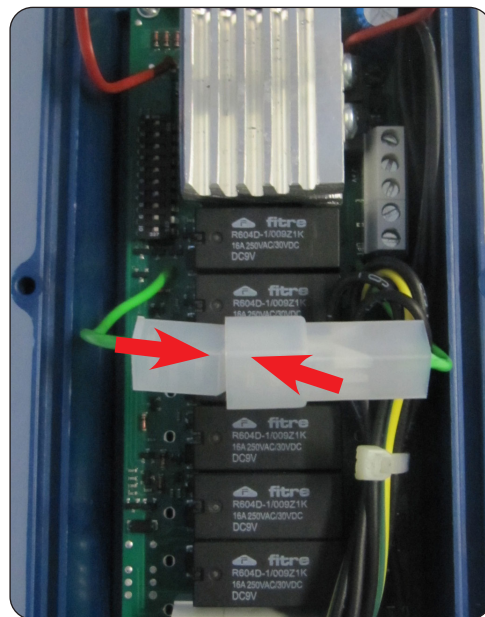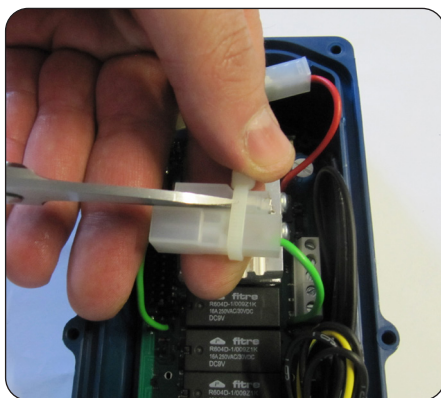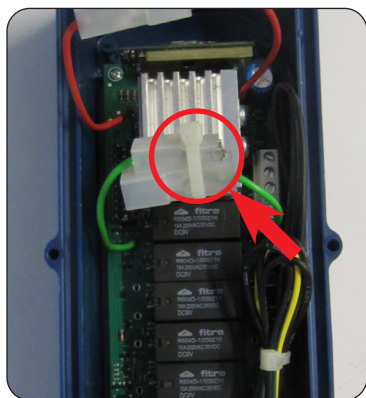

5. Ricollegare lo stacca batteria.


Trascorsi circa 10 secondi il sistema entra in stato di programmazione. L'entrata in stato di programmazione è segnalata dal segnalatore acustico, emette un beep pulsato.

Per resettare eventuali codici già programmati scollegare i due faston verdi e ricollegarli dopo 1 secondo, il segnalatore acustico emette numero 5 beep di durata uguale, il sesto beep di durata differente avvisa l'avvenuta programmazione della ricevente.

Reconnect the power supply.

After approx. 10 sec. the system switches to "programming mode". A pulsing beep advises that the programming mode has been enabled

To clear the memory from old codes stored in the receiver unit disconnect the two terminals with green wires and re-connect them again after 1 second. Buzzer emits 5 regular beeps, after that a different beep confirms the resetting procedure has been completed.

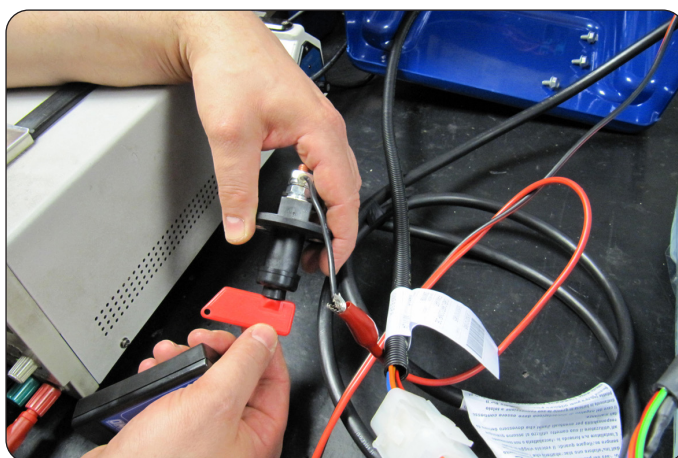


6. Scollegare i due fast con filo verde.

Controllare che il trasmettitore non funzioni più con il ricevitore sprogrammato.

Remove the terminals from the green wire.

Check if the old transmitter can't operate the receiver unit as it should be.

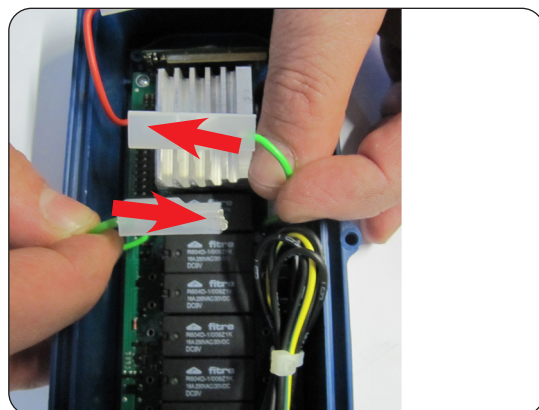

7. Per effettuare la programmazione di un nuovo trasmettitore ricollegare i due faston verdi per circa 10 secondi, una volta che il segnalatore acustico emette il beep pulsato (stato di programmazione) scollegare i due faston verdi, premere il pulsante accensione del trasmettitore, premere i tasti del trasmettitore da 1 a 4 per programmare la prima ricevente o da 5 a 8 per programmare la seconda ricevente. Premere i tasti del trasmettitore entro 5 secondi.

L'avvenuta programmazione del trasmettitore è segnalata da un beep di durata di circa 1 secondo della ricevente.

Aspettare il completo spegnimento del segnalatore acustico per avere la conferma dell'avvenuta programmazione del codice del trasmettitore. Controllare l'avvenuta programmazione premendo il pulsante relativo alla ricevente programmata.

Se una volta messo il ricevitore in stato di programmazione lo stesso non rileva nessun codice per 10 secondi il sistema torna in stand by mantenendo il codice precedente.

To program a new transmitter reconnect the two terminals with green wires for approx. 10 sec. until the buzzer starts beeping intermittently ("programming mode" enabled). Disconnect them, switch on the transmitter unit, within 5 sec. press one button from 1 to 4 to store code in the first receiver unit (Truck) or from 5 to 8 to store the code in the second receiver unit (Trailer).

A long beep (1 sec. approx.) advises that programming procedure has been completed successfully.

Wait until the buzzer stops beeping to have the confirmation the new code has been stored properly.

Test if the transmitter unit operates the receiver unit properly.

The programming procedure ends automatically after 10 sec. and receiver unit holds old code/s stored if any new code is transmitted.

8. Riposizionare una fascetta in plastica ai cavi verdi.

Reconnect the two green wire terminals and secure them with a plastic band.

9. Richiudere il coperchio del ricevitore facendo attenzione che la guarnizione lavori correttamente e bloccando le viti a fine corsa.

Fit the cover of receiver unit paying attention to the gasket is properly fitted and tight the screws fully.

