


**ALBERO DI CORREDO PER PTO 10.36
PER MONTAGGIO POMPE PESANTI
QUILL SHAFT FOR 10.36 PTO FITTED
WITH HEAVY DUTY PUMPS
"ZF ECOSPLIT+INTARDER"**

**CODICE
CODE**


093-010-00048

ZF

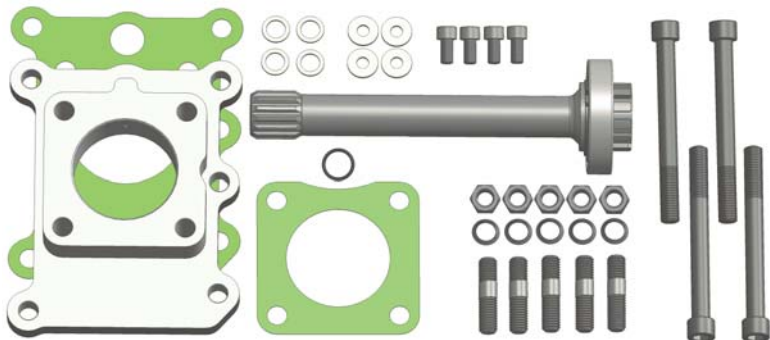

* N.B. Il tappo TCE M 10x1 si può togliere dal cambio per garantire un'adeguata lubrificazione per le PTO che lavorano in condizioni gravose (potenze e giri elevati e/o tempi di lavoro prolungati). In fase di montaggio del kit albero verificare la corretta posizione dell'O-R pos.7 e della guarnizione pos.8.

N.B. The TCE M 10x1 plug can be removed from the transmission to guarantee adequate lubrication for the PTOs that are working in demanding conditions (high power and turns and/or prolonged working times). In the shaft kit assembly phase, confirm the correct position of the O-R pos.7 and gasket pos.8.

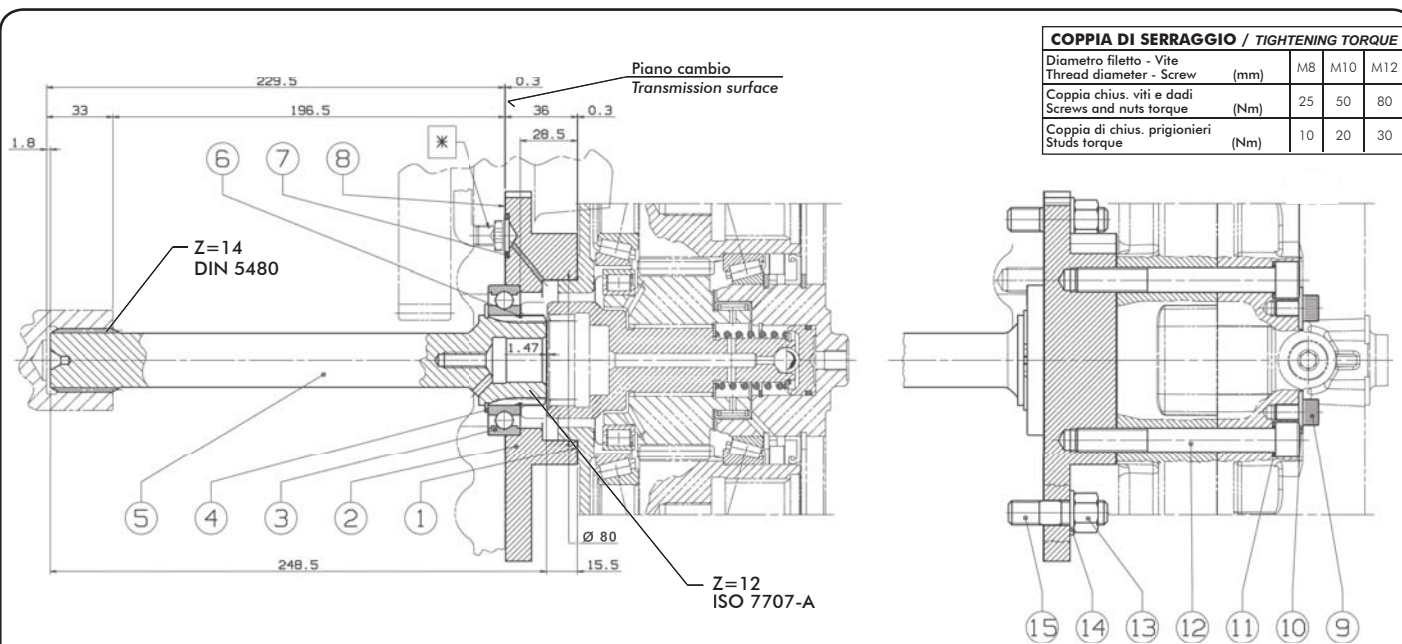

COPPIA DI SERRAGGIO / TIGHTENING TORQUE				
Diametro filetto - Vite Thread diameter - Screw	(mm)	M8	M10	M12
Coppia chius. viti e dadi Screws and nuts torque	(Nm)	25	50	80
Coppia di chius. prigionieri Studs torque	(Nm)	10	20	30

N.B.: In fase di montaggio della PTO sul cambio, verificare le seguenti condizioni:
- Accertarsi che le 4 viti TCE M12 non si blocchino in fondo al foro filettato del cambio, ma fissino saldamente il CORPO PTO al cambio stesso.
- Mettere alcune gocce di prodotto frenafili tipo MEDIO (Loctite 242) sulle 4 viti TCE M12 fissaggio PTO al cambio e anche sulle 6 viti che assemblano il corpo anteriore con il corpo posteriore.

N.B.: While mounting the PTO on the gearbox please make sure that:
- The 4 hex screws M12 do not get stuck at the end of the gearbox thread ports.
- Please add to the 4 screws some drops of sealant MEDIUM type (Loctite 242) and also to the 6 screws tightening the two halves of the PTO.

N.B. In caso di fissaggio diretto delle pompe sulla presa di forza, è NECESSARIO vincolare il gruppo PTO/POMPE al cambio tramite una piastra di fissaggio e rinforzo di adeguato spessore.

N.B. When fitting directly hydraulic pumps onto the PTO's it is strictly necessary to support the PTO/pump assembly to the gearbox by means of a plate and bracket with proper thickness.

N°	Codice / Code	Descrizione / Description	Q.
1	507-001-00086	Guarnizione / Gasket	1
2	528-007-01245	Flangia porta cuscinetto / Bearing-holding flange	1
3	510-001-45755	Cuscinetto a sfere 45x75x16 / Ball bearing 45x75x16	1
4	501-002-00425	Anello Seeger E 45/ Circlip E 45	1
5	521-000-00989	Albero di corredo DIN 5489 Z=14/ Quill shaft DIN 5489 Z=14	1
6	512-000-00068	Anello ferma cuscinetto / Bearing back-up ring	1
7	506-002-00121	O-ring 122 (3068)	1
8	507-001-01058	Guarnizione finestra/ Gasket	1
9	502-003-00520	Vite TCE M8x14 UNI 5931 / Screw TCE M8x14 UNI 5931	4
10	501-007-10080	Rondella piana per M8 / Washer for M8	4
11	501-025-00124	Rondella tenuta viti M12 (GM1500) / Washer for M12	4
12	502-005-00715	Vite TCE M12x100 UNI 5931 / Screw TCE M12x100 UNI 5931	4
13	505-000-00250	Dado M12 / Nut M12	5
14	501-020-00129	Rosetta elastica SCHNORR x M12 / Washer SCHNORR for M12	5
15	503-005-00160	Prigioniero M12x32 / Stud M12x32	5